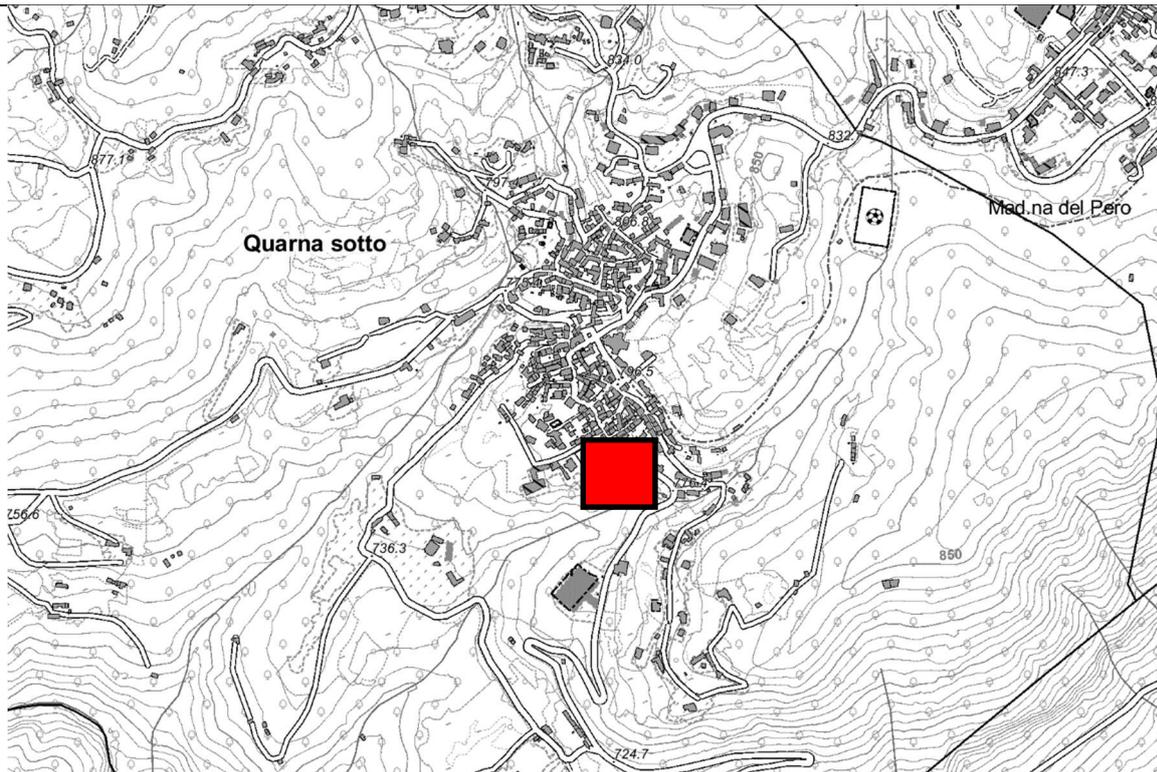
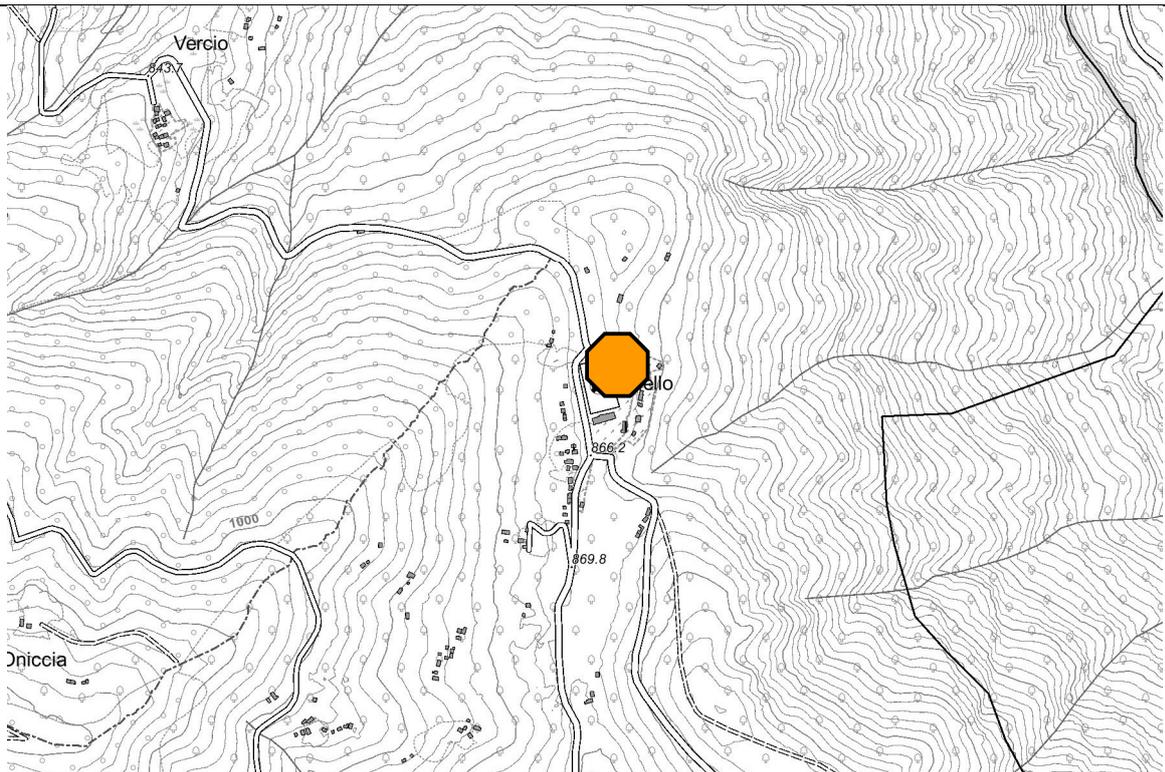


SCHEDA RILEVAMENTO DISSESTO


UBICAZIONE ESTRATTO BDTRE 1: 10.000			
SCHEDA DISSESTO	COMUNE	Codice Comune	
N° A1	QUARNA SOTTO	103059	
	BACINO	LOCALITA'	
	TORRENTE FIUMETTA - LAGO D'ORTA	VIALE C. CASANOVA	
DESCRIZIONE DISSESTO			
Fenomeno franoso di tipo slide con movimento traslativo. Stile attività: singola Stato di attività: attiva			
CLASSIFICA DISSESTO (TABELLA A)	<input checked="" type="checkbox"/> FA <input type="checkbox"/> FQ <input type="checkbox"/> ES <input type="checkbox"/> AL <input type="checkbox"/> AV <input type="checkbox"/> LT	TIPOLOGIA INTERVENTO	VG_S VG_P
DESCRIZIONE INTERVENTO			
Consolidamento del versante mediante la realizzazione di opere di sostegno in c.a. poggianti su fondazioni di tipo indiretto. Riprofilatura e rimodellamento del versante con opere di ingegneria naturalistica. Regimazione delle acque superficiali.			
PRIORITA'	<input checked="" type="checkbox"/> ALTA (1) <input type="checkbox"/> MEDIA (2) <input type="checkbox"/> BASSA (3)	IMPORTO EURO: 40.000,00	

SCHEDA RILEVAMENTO DISSESTO

UBICAZIONE ESTRATTO BDTRE 1: 10.000			
SCHEDA DISSESTO N° A2	COMUNE QUARNA SOPRA	Codice Comune 103058	
BACINO TORRENTE STRONA		LOCALITA' CAMPELLO	
DESCRIZIONE DISSESTO			
Fenomeni di corrivazione diffusa e concentrata lungo il pendio e la strada comunale. Allagamento e ristagno delle acque meteoriche nell'area pianeggiante a Nord del Campo Sportivo. Ristagni nell'area sportiva.			
CLASSIFICA DISSESTO (TABELLA A)	<input type="checkbox"/> FA <input type="checkbox"/> FQ <input type="checkbox"/> ES <input type="checkbox"/> AL <input type="checkbox"/> AV <input checked="" type="checkbox"/> LT	TIPOLOGIA INTERVENTO	AI
DESCRIZIONE INTERVENTO			
Realizzazione di opere di regimazione lungo il tratto finale della Via Vallestrona in corrispondenza dell'area sportiva (canalette di sgrondo e cunette) e sistemazione del fondo stradale. Realizzazione di opere di regimazione e drenaggio nell'area del piazzale Nord del Campo Sportivo (cunette e trincee drenanti). Collettamento delle acque e conferimento al corso d'acqua naturale a Nord del sito. Risanamento e riqualificazione dell'area.			
PRIORITA'	<input checked="" type="checkbox"/> ALTA (1) <input type="checkbox"/> MEDIA (2) <input type="checkbox"/> BASSA (3)	IMPORTO EURO: 40.000,00	

SCHEDA RILEVAMENTO DISSESTO

UBICAZIONE
ESTRATTO
BDTRE
1: 10.000

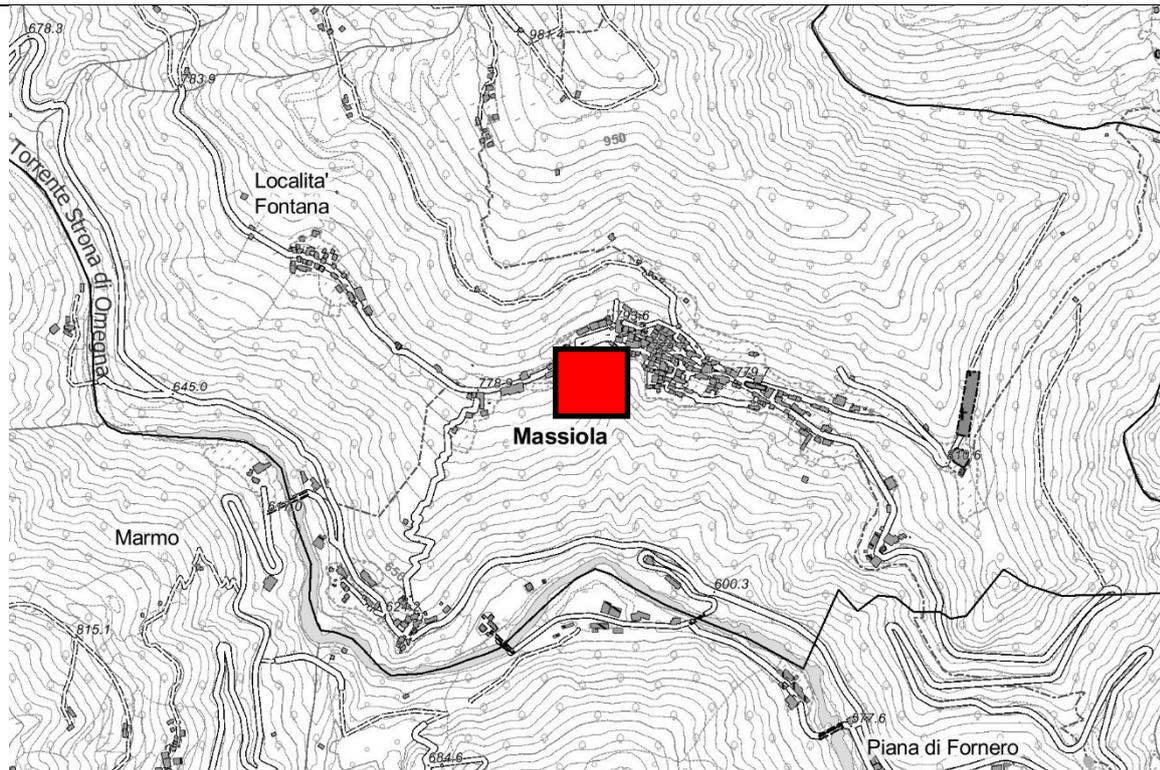

SCHEDA
DISSESTO

COMUNE

Codice Comune

N° A3

MASSIOLA

103043

BACINO

LOCALITA'

TORRENTE STRONA

PIAZZA DELLA REPUBBLICA

DESCRIZIONE DISSESTO

Fenomeno franoso di tipo slide con movimento traslativo.
Stile attività: singola
Stato di attività: attiva

CLASSIFICA
DISSESTO
(TABELLA A)

- FA
- FQ
- ES
- AL
- AV
- LT

TIPOLOGIA INTERVENTO

VG_S
VG_P

DESCRIZIONE INTERVENTO

Consolidamento del versante mediante la realizzazione di opere di sostegno in c.a. poggianti su fondazioni di tipo indiretto.
Riprofilatura e rimodellamento del versante con opere di ingegneria naturalistica.

PRIORITA'

- ALTA (1)
- MEDIA (2)
- BASSA (3)


IMPORTO EURO: 65.000,00

SCHEDA RILEVAMENTO DISSESTO

UBICAZIONE ESTRATTO BDTRE 1: 10.000			
SCHEDA DISSESTO N° A4	COMUNE VALSTRONA	Codice Comune 103069	
BACINO TORRENTE STRONA	LOCALITA' LUZZOGNO - INUGGIO		
DESCRIZIONE DISSESTO			
Nel marzo 2012, un incendio di forte intensità ha causato la completa distruzione delle faggete sopra gli abitati di Luzzogno ed Inuggio. Nel corso degli anni si sono osservate le conseguenze dell'evento: <ul style="list-style-type: none"> - riduzione della stabilità meccanica del versante; - dissesto idrogeologico del versante; - regressione dei popolamenti. 			
CLASSIFICA DISSESTO (TABELLA A)	<input type="checkbox"/> FA <input type="checkbox"/> FQ <input type="checkbox"/> ES <input type="checkbox"/> AL <input type="checkbox"/> AV <input checked="" type="checkbox"/> LT	TIPOLOGIA INTERVENTO	MV
DESCRIZIONE INTERVENTO			
Intervento selvicolturale di ricostruzione boschiva e di rinaturalizzazione dei popolamenti forestali			
PRIORITA'	<input checked="" type="checkbox"/> ALTA (1) <input type="checkbox"/> MEDIA (2) <input type="checkbox"/> BASSA (3)	IMPORTO EURO: 73.000,00	

SCHEDA RILEVAMENTO DISSESTO

UBICAZIONE
ESTRATTO
BDTRE
1: 10.000

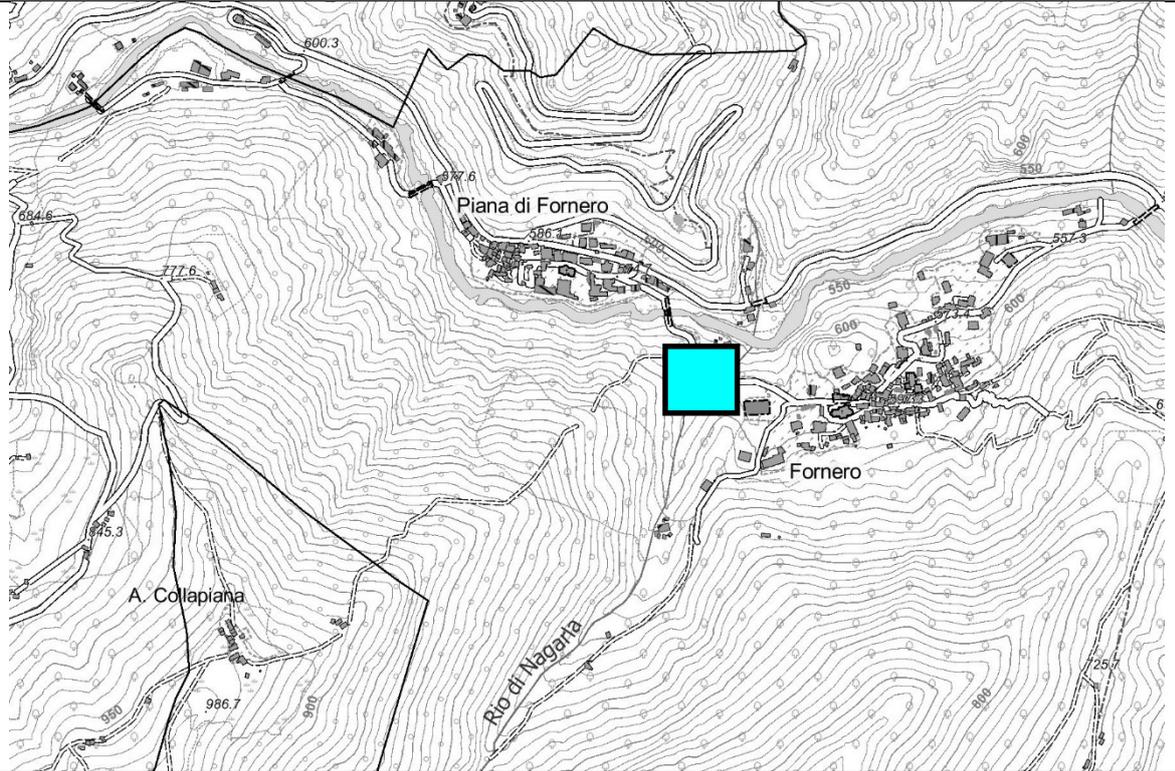

SCHEDA
DISSESTO

COMUNE

Codice Comune

N° A5

VALSTRONA

103069

BACINO
TORRENTE STRONA

LOCALITA'
FORNERO

DESCRIZIONE DISSESTO

Erosione del fondo del Rio Fornero (Rio di Nagaria) in corrispondenza dell'attraversamento stradale di Via Salaroli con destabilizzazione delle sponde.

CLASSIFICA
DISSESTO
(TABELLA A)

- FA
- FQ
- ES
- AL
- AV
- LT

TIPOLOGIA INTERVENTO

AG_L
AG_T

DESCRIZIONE INTERVENTO


Realizzazione di soglia di fondo in corrispondenza dell'attraversamento stradale e realizzazione di nuove difese spondali.

PRIORITA'

- ALTA (1)
- MEDIA (2)
- BASSA (3)

IMPORTO EURO: 27.000,00

SCHEDA RILEVAMENTO DISSESTO

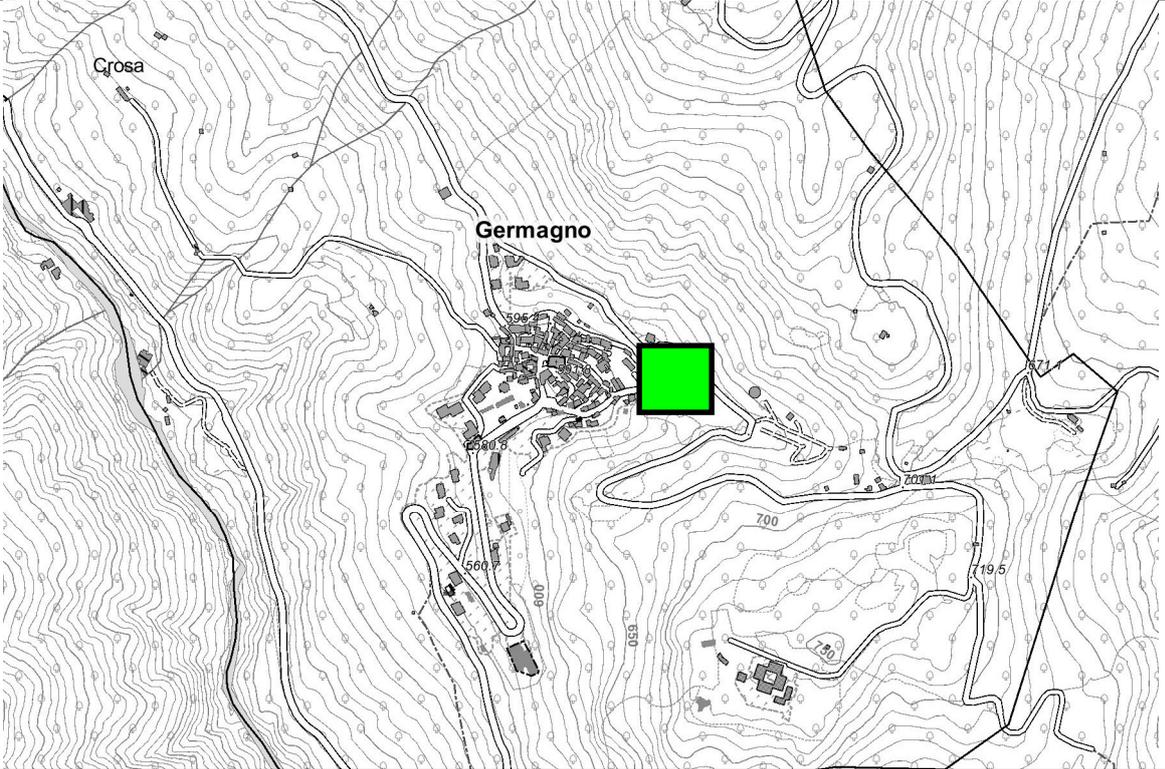UBICAZIONE ESTRATTO BDTRE 1: 10.000			
SCHEDA DISSESTO N° A6	COMUNE GERMAGNO	Codice Comune 103032	
BACINO TORRENTE STRONA		LOCALITA' VIA DON AGOSTINO DE AMBROSI	
DESCRIZIONE DISSESTO			
Accumulo nell'alveo del Rio Colla di materiale litoide e vegetale.			
CLASSIFICA DISSESTO (TABELLA A)	<input type="checkbox"/> FA <input type="checkbox"/> FQ <input type="checkbox"/> ES <input checked="" type="checkbox"/> AL <input checked="" type="checkbox"/> AV <input type="checkbox"/> LT	TIPOLOGIA INTERVENTO	MO_V
DESCRIZIONE INTERVENTO			
Rimozione del materiale litoide e vegetale. Formazione di pettine per il controllo del trasporto solido.			
PRIORITA'	<input checked="" type="checkbox"/> ALTA (1) <input type="checkbox"/> MEDIA (2) <input type="checkbox"/> BASSA (3)	IMPORTO EURO: 21.000,00	

TIPOLOGIA DISSESTO

Tipologia dissesto	Codice
Area di frana attiva	Fa
Area di frana quiescente	Fq
Erosione spondale	ES
Accumulo in alveo di materiale litoide	AL
Accumulo in alveo di vegetazione	AV
Altro	LT

TIPOLOGIA INTERVENTO

Categoria intervento			Tipologia intervento	Codice
Codice		Legenda		
AG	Opere idrauliche classiche		Interventi in alveo – Opera trasversale – Briglia (opera classica), soglia di fondo, pennello (opera classica)	AG_T
			Interventi in alveo – Opera longitudinale –Argine (opera classica), canalizzazione, difesa di sponda (opera classica)	AG_L
			Interventi in alveo – Scolmatore e canale di gronda a cielo aperto (opera classica)/ intubato	AG_G
AN	Opere idrauliche ingegneria naturalistica		Interventi in alveo – Opera trasversale – Briglia (ingegneria naturalistica), pennello (ingegneria naturalistica)	AN_T
			Interventi in alveo – Opera longitudinale –Argine (ingegneria naturalistica), difesa di sponda (ingegneria naturalistica)	AN_L
			Interventi in alveo – Scolmatore e canale di gronda a cielo aperto (ingegneria naturalistica)	AN_G
VG	Opere di versante classiche		Interventi sui versanti – Opera superficiale – Riprofilatura e rimodellamento, regimazione acque (opera classica), disgaggio massi, sostegno e consolidamento (opera classica)	VG_S
			Interventi sui versanti – Opera profonda: trincea, palo, micropalo	VG_P
VN	Opere di versante ingegneria naturalistica		Interventi sui versanti – Opera superficiale – Sostegno e consolidamento superficiale, rigimazione acque (ingegneria naturalistica)	VN
MA	Manutenzione alveo		Interventi in alveo – Rimozione – Rifiuti solidi, vegetazione arbustiva ad arborea, materiale vegetale e litoide	MA_R
			Interventi in alveo – Movimentazione materiale – Disalveo, risagomatura, rimbottimento	MA_M
			Interventi in alveo – Manutenzione e rivegetazione spondale – Creazione di una fascia boscata golenale, messa a dimora di vegetazione stabilizzante, gestione attiva della fascia boscata	MA_S
MO	Manutenzione opere		Interventi in alveo – Manutenzione opere trasversale e longitudinale (opera classica o ingegneria naturalistica)	MO_A
			Interventi in alveo – Manutenzione opere – Opere superficiali: regimazione acque (opera classica o ingegneria naturalistica), disgaggio massi, sostegno e consolidamento superficiale (opera classica o ingegneria naturalistica), protezione	MO_V
MV	Altro vegetazione		Gestione coperture vegetazionali – Interventi selvicolturali, gestione prati e pascoli degradati, impianto specie arboree	MV
AI	Altro		Altri interventi – sentiero/mulattiera, piazzola, opera accessorie pista forestale	AI